

ВРИО начальника ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Сивенкову А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!

В соответствии п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)»:

«К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздухопроводов с последовательно расположенных этажей.

В многоэтажных зданиях допускается присоединять:

- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздухопроводов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздухопроводов;

...»

Прошу Вас разъяснить следующее:

- 1) Распространяется ли ограничение по количеству присоединяемых поэтажных сборных воздухопроводов к горизонтальному коллектору при размещении указанного горизонтального коллектора ниже обслуживаемых помещений?
- 2) В случае присоединения более пяти поэтажных сборных воздухопроводов к горизонтальному коллектору (при размещении указанного горизонтального коллектора ниже обслуживаемых помещений) необходимо ли предусматривать установку противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздухопроводов?


Пример размещения горизонтального коллектора ниже обслуживаемых помещений представлен в Приложении 1.

Приложение 1. Присоединение поэтажных сборных воздухопроводов к горизонтальному коллектору при размещении указанного коллектора ниже обслуживаемых помещений (на одном листе).

**28.06.2024**

## Приложение 1

Присоединение поэтажных сборных воздухопроводов к горизонтальному коллектору при размещении указанного коллектора ниже обслуживаемых помещений

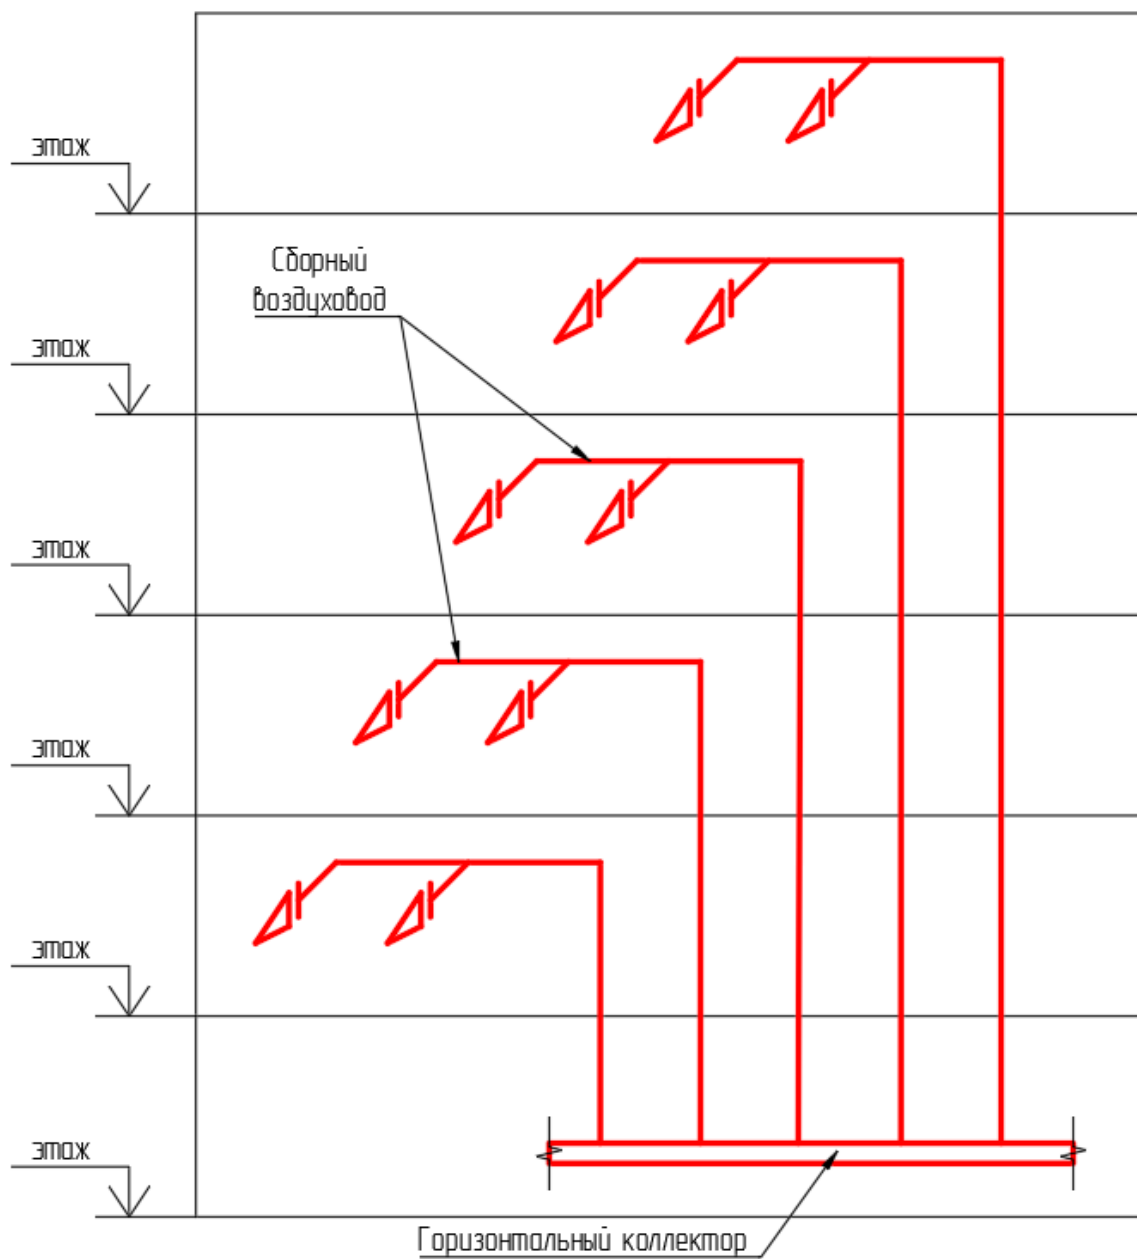



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

---

24.07.2024 № ИГ-117-1594-13-2  
На № б/н от 28.06.2024

О рассмотрении обращения


Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

Действующая редакция п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не дифференцирует требования к общим горизонтальным коллекторам, расположенным выше обслуживаемых помещений и ниже обслуживаемых помещений. В связи с чем действующие ограничения для горизонтальных коллекторов, описанные в третьем абзаце п. 6.10 указанного свода правил, распространяются в том числе и на горизонтальные коллекторы, расположенные ниже обслуживаемых помещений.

При этом информируем, что в готовящемся проекте изменений № 3 СП 7.13130.2013 в п. 6.10 планируется внесение изменений по затронутому Вами вопросу.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков

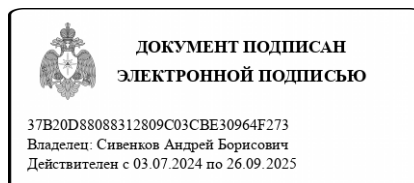

Кирдий Тимофей Андреевич  
8(495) 524-81-34